

C. Ribas ; N. d'Houdain ; M. Burguière ; A. Quiévy-Macchioni ; J. Bertrand-Barat  
 Unité de Matériorigilance – CHU de Bordeaux [materiorigilance@chu-bordeaux.fr](mailto:materiorigilance@chu-bordeaux.fr)

**Introduction :** Les cathéters d'électrophysiologie (KT) sont utilisés pour le diagnostic ou l'ablation de troubles du rythme cardiaque. Tout incident concernant un KT, avec ou sans conséquences cliniques, est signalé en matériorigilance. Le fournisseur est informé et un échange est demandé du fait de leur coût élevé. Une déclaration à l'ANSM est rédigée en fonction des conséquences, du risque pour le patient, ou du caractère répétitif. Un bilan des défauts concernant les KT d'électrophysiologie a été réalisé afin d'améliorer la gestion des incidents et leur analyse avec les fabricants.


## Matériel et Méthodes :

- Analyse des incidents rapportés pour l'année 2015 : référence, lot, typologie d'incident, conclusions du fabricant, mesures correctives.
- Recherche d'alertes sanitaires décrivant la défectuosité.

## Résultats :

- 90 KT ont fait l'objet d'un signalement : 68 KT d'ablation, 22 KT de diagnostic
- 25 références et 4 fournisseurs différents sont concernés ; 83 % des KT proviennent du même fournisseur.

### Incidents décrits

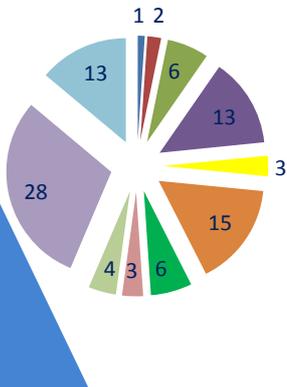

- Amas de colle
- Depôt non identifié \*
- Présence d'interférences
- Electrode(s) défectueuse(s)
- Déformation du KT \*
- Défaut de déflexion \*
- Absence de détection du KT
- Anomalie d'impédance \*
- Anomalie d'irrigation \*
- Anomalie de température \*
- Anomalie de capteur de force \*

\* Incidents pouvant entraîner un risque pour le patient

➔ Taux de défectuosité moyen (nombre d'incidents/consommation) = 8.45 %, extrêmes allant de 0.7 à 40 %.

➔ 74 incidents déclarés à l'ANSM  
 - 65 déclarations facultatives en raison du caractère répétitif des incidents  
 - 9 déclarations obligatoires en raison d'un risque de conséquences pour le patient

➔ 33 rapports finaux demandés aux fabricants par l'ANSM

➔ Echanges reçus pour 51 cas : 81 206 € HT

➔ 15 conclusions d'expertise reçues : défectuosité confirmée dans 7 cas (défaut de déflexion, de température et de détection du KT).

➔ Mesures correctives adoptées pour 2 cas seulement

## 2 alertes sanitaires en 2015 :

- retrait des lots distribués depuis février 2015 pour 1 référence en raison d'un défaut du capteur de température : 10 signalements pour cette référence, dont 4 potentiellement en lien avec ce défaut
- retrait de certains lots pour 2 références en raison d'un message d'erreur : 1 KT d'un lot signalé concerné par le retrait, un dysfonctionnement similaire sur un KT d'un autre lot.

## Discussion – Conclusion :

Le choix du type de déclaration (obligatoire ou facultative) n'est actuellement pas homogène car non protocolisé. Des déclarations obligatoires à l'ANSM devront être réalisées d'emblée lorsqu'il existe un risque pour le patient.

Des conclusions d'expertise sont souhaitées pour tous les incidents. Cependant, elles requièrent des données précises, à relever lors de la survenue des incidents (notamment les paramètres du générateur, messages d'erreur, relevés des valeurs d'impédance et de température).

Un recueil systématique à l'aide d'un formulaire spécifique a été organisé pour améliorer l'efficacité du circuit. Ce formulaire est disponible en format papier ; une version dématérialisée est en cours d'élaboration et sera disponible sur le logiciel de signalement des incidents.

MATÉRIORIGILANCE  
 FORMULAIRE DE SIGNALEMENT D'INCIDENT CONCERNANT UN DISPOSITIF D'ÉLECTROPHYSIOLOGIE

AA. \_\_\_\_\_ (à renseigner par l'unité de matériorigilance) Echange patient

Date de l'incident \_\_\_\_\_  
 Nom du fabricant \_\_\_\_\_  
 Nom du dispositif \_\_\_\_\_

Identification du cathéter  
 Référence: \_\_\_\_\_ Numéro de lot: \_\_\_\_\_ Nom du fabricant: \_\_\_\_\_

Identification du générateur  
 Référence: \_\_\_\_\_ Numéro de série: \_\_\_\_\_ Nom du fabricant: \_\_\_\_\_

Description de l'incident: \_\_\_\_\_

Changement de cathéter Oui  Non   
 Apparition d'un message d'erreur Oui  Non  Si oui, message: \_\_\_\_\_

Incident détecté

Avant utilisation

- Si détection d'une T° erronée par le cathéter: T° \_\_\_\_\_
- Si défaut de courbure du cathéter  Localisation: \_\_\_\_\_
- Autre

Pendant utilisation  Consigne de temps jusqu'à début de l'ablation: \_\_\_\_\_

- Si oui, description: \_\_\_\_\_
- Si défaut de courbure du cathéter  Localisation: \_\_\_\_\_
- Si électrode(s) défectueuse(s)  Electrode(s) concernée(s): \_\_\_\_\_
- Description de l'incident: \_\_\_\_\_

Si danger non fonctionnel

- Si présence d'un paramètre trop élevé 
  - o T° élevée: \_\_\_\_\_
  - o Le système a-t-il été réglé une fois que la T° est à 40 degrés? Oui  Non
  - o Si oui, l'incident a-t-il persisté ou est-ce un défaut de mesure? Oui  Non
- Si présence d'un T° trop bas 
  - o T° abaissée: \_\_\_\_\_
  - o Le système a-t-il été réglé une fois que la température est à 40 degrés? Oui  Non

Si interférence sur le cathéter

- Interférences observées: \_\_\_\_\_
- o sur le cathéter: Oui  Non
- o sur le patient: Oui  Non
- o Si oui, nature de l'interférence: \_\_\_\_\_
- o Si oui, durée de l'interférence: \_\_\_\_\_
- o Si oui, traitement: \_\_\_\_\_

Autre: \_\_\_\_\_